

Beispiel – kein echter Prüfbericht

Dieses Dokument zeigt, wie ein mit der App Spielplatzprüfung erstellter Bericht aussieht. Alle Angaben sind erfunden: Auftraggeber, Spielplatz, Geräte, Hersteller, Prüfperson, Befunde, Messwerte und Unterschrift. Das Dokument belegt keine Prüfung und ist keine Vorlage für die sicherheitstechnische oder rechtliche Bewertung eines Spielplatzes oder Geräts.

Prüfbericht

Jahreshauptinspektion · DIN EN 1176-7

Auftraggeber: Stadt Musterstadt

Rathausplatz 1, 12345 Musterstadt

Spielplatz: Spielplatz Am Mühlenweg

Mühlenweg 12, 12345 Musterstadt

Datum: 14.09.2026

Geräte geprüft: 4

Prüfer: Beispiel-Prüfer

Qualifikation: Beispielangabe

Beispielbüro für Spielplatzprüfung

demo@spielplatzpruefung.app

Ergebnisübersicht

93 OK / 3 Mängel / 44 entfällt

1 kritischer Mangel - sofortiger Handlungsbedarf

Einzelbefunde nach Gerät

Kletterkombination (Klettergerüst)

Hersteller: Beispielhersteller · Einbau: 2016

[KRITISCH] Keine Korrosion / Verrottung an tragenden Teilen

Pfostenschuh der tragenden Podeststütze stark durchgerostet, Querschnitt deutlich geschwächt. Gerät bis zur Instandsetzung sperren.

Messwerte

Fallschutzmaterial vorhanden und in ausreichender Stärke

Messgröße	Wert	Abgleich mit Richtwert
-----------	------	------------------------

Schichtdicke gemessen	40 cm	innerhalb
-----------------------	-------	-----------

Erforderlich	30 cm	
--------------	-------	--

Fallhöhe innerhalb der zulässigen Grenzen

Freie Fallhöhe	150 cm	innerhalb
----------------	--------	-----------

Kritische Fallhöhe des Belags	300 cm	
-------------------------------	--------	--

Keine Kopf- und Halsfangstellen (umschlossene Öffnungen über 0,6 m: 89–230 mm, Prüfkörper)

Gemessene Öffnung	60 mm	außerhalb 89–230 mm
-------------------	-------	---------------------

Anmerkung: Gerät am Prüftag abgesperrt, Betreiber informiert.

Doppelschaukel (Schaukel)

Hersteller: Beispielhersteller · Einbau: 2019

[HANDLUNGSBEDARF] Ketten ohne übermäßigen Verschleiß (Verschleißgrenze laut Hersteller)

Kette am linken Sitz gelängt, Verschleiß an den oberen Kettengliedern seit der Vorprüfung fortgeschritten.

Kette austauschen.

Messwerte

Fallschutzmaterial vorhanden und in ausreichender Stärke

Messgröße	Wert	Abgleich mit Richtwert
Schichtdicke gemessen	45 cm	innerhalb
Erforderlich	30 cm	
Fallhöhe innerhalb der zulässigen Grenzen		
Freie Fallhöhe	130 cm	innerhalb
Kritische Fallhöhe des Belags	300 cm	
Ketten ohne übermäßigen Verschleiß (Verschleißgrenze laut Hersteller)		
Gliedstärke	5 mm	

Sandkasten (Sandkasten)

[BEOBACHTEN] Holzteile ohne Splitter, Fäulnis oder bedenkliche Risse

Einfassungsbalken an der Südecke mit Trockenrissen, bisher ohne lose Splitter. Bei den nächsten Routineinspektionen erneut ansehen.

Federwippe Pferd (Federwippe)

Hersteller: Beispielhersteller · Einbau: 2021

Keine Mängel festgestellt.

Mängel aus Vorprüfungen

Weiterhin offen

[HANDLUNGSBEDARF] Doppelschaukel — Ketten ohne übermäßigen Verschleiß (Verschleißgrenze laut Hersteller)

Erstmals festgestellt am 07.09.2025

Kette am linken Sitz gelängt, Verschleiß an den oberen Kettengliedern seit der Vorprüfung fortgeschritten.

Kette austauschen.

Gesamtbewertung & Empfehlungen

Kletterkombination bis zur Instandsetzung des Pfostenschuhs gesperrt lassen und erst danach wieder freigeben. Kette am linken Sitz der Doppelschaukel innerhalb von vier Wochen austauschen.

Trockenrisse an der Sandkasteneinfassung bei den nächsten Routineinspektionen beobachten.

Unterschrift Prüfer:

14.09.2026